

## Primera LX FX Drucker

**Der Primera LX900e zieht die Etiketten nicht richtig ein und es wird keine Schleife gebildet wenn die Rolle eingelegt wird. Der Abwickler dreht nicht nach. Rolle zu Ende**

Sie haben eine neue Rolle in den Primera LX900e eingelegt und diese wird nicht richtig eingezogen?

In diesem Fall kann es sein, dass die interne Abwicklung nicht die Rolle nachführt, sondern einfach still stehen bleibt. So ist es dann dass die Etiketten nicht vorne nachgeführt werden. Der PTStatus-Monitor meldet in diesem Fall auch häufig: Rolle zu Ende - aber sie sehen ja, dass die Rolle noch nicht zuende ist.

Wenn das der Fall ist, ist - warum auch immer - der Sensor für die Rolle dekalibriert und dieser Fehler kann schnell und einfach behoben werden.

1. Entfernen Sie alle Etikettenrollen aus dem Primera LX900e
2. Schalten Sie den LX900e aus
3. Drücken Sie die "Feed-Taste" auf dem Drucker (vorne) und halten diese gedrückt, während Sie dann den Drucker per Stromschalter hinten am LX900e anschalten.
4. Jetzt legen Sie das Material wieder ein.

Damit sind die Sensoren wieder kalibriert und Sie können mit dem Drucken fortfahren.

[Hier](#) geht es zu unserem Shop, damit Sie mit dem LX900 direkt losdrucken können.

Eindeutige ID: #1227

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2015-10-02 11:51