

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet

### VP700 meldet bei Blackmark falsches Papier und druckt nicht mit Firmware VP700\_R14-01\_2016-02-24

Wenn Sie Blackmark verwenden, weil Sie runde Etiketten oder Sonderformen haben, kann es vorkommen dass Sie den VP700 auf dieses Blackmark einstellen müssen. Dafür gibt es in der neue Version von VIP Color (VP700\_R14-01\_2016-02-24) . Kann man in der Toolbox die Blackmark testen:

- Zuerst das Etikettenmaterial mit Blackmark im Drucker laden

Danach öffnen Sie das Programm Toolbox und melden sich als Administrator an.

Jetzt wechseln Sie auf den Reiter "Diagnose".

Hier müssen Sie unter den Punkt "Etiketten" den Button auf Schwarze Makierung setzten.

Bei den Sensorgrenzwerten wählen Sie in dem "Drop Down Fenster" auch Schwarze Makierung aus. Bei Etikettenlänge müssen Sie den Wert eintragen von dem Material das Sie eingelegt haben. (Siehe Bild)

Wenn Sie hier alle Werte gesetzt haben drücken Sie auf den Button "Test" daraufhin wirft der VP700 einige Etiketten aus und schneidet diese ab.

Danach öffnet sich ein weiterer TAB im Browser in dem die ermittelten Werte angezeigt werden.

Das sind die Werte die bei der Erkennung ermittelt wurden. Wechseln Sie nun in den Tab mit der "Diagnose".

Dort klicken Sie auf den Butten "Graph". Dieser nimmt die Werte aus dem TAB und setzt diese in einen Graphen um.

In dem Graphen können Sie mit Hilfe der Maus den niedrigsten Ausschlag anklicken (siehe roter Kreis).

Diesen Ermittelten Wert an der Spitze notieren Sie sich und wechseln dann wieder zum TAB Diagnose.

Den Ermittelten Wert tragen Sie bitte unter "Schwelle festlegen" ein und bestätigen das ganze mit dem Button Absenden.

Damit ist die Kalibrierung des Blackmark Sensors abgeschlossen und Sie können Ihr Material ohne Probleme verwenden.

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750) Memjet

Eindeutige ID: #1323

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2017-10-04 16:32