

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet

### Mech Error 01 beim VP700/VP750/VP600/VP650

Der Mech Error 01 beim VP700, VP750, VP600 und dem VP650 kann mehrere Ursachen haben.

1. Der Drucker empfängt nicht die richtigen Daten.  
Prüfen Sie, ob die Etiketten- und Bildgröße übereinstimmen. Vergrößern oder verkleinern Sie die Bildgröße leicht.  
Brechen Sie den Druckauftrag ab (und löschen Sie den Druckerspöler, falls erforderlich) und versuchen Sie es erneut.
2. Der Paper Path Motor überhitzt wenn z.B die Kühlung nicht richtig funktioniert.  
Lösung: Überprüfen Sie ob der Lüfter noch arbeitet. Sollte dieser nicht mehr funktionieren und alle Kabel sind am Lüfter verbunden, dann muss der Lüfter ausgetauscht werden.
3. Der Paper Path Motor ist defekt.  
Lösung: Der Paper Path Motor muss dann ausgetauscht werden.
4. Der Antriebsriemen ist defekt.  
Lösung: Antriebsriemen muß ausgetauscht werden
5. Paper Path Encoder Disk reagiert nicht richtig.  
Lösung: Steckverbindung kontrollieren, ansonsten Karley-Support informieren
6. Verschmutzte oder defekte Sensoren.  
Lösung: Reinigen Sie die Sensoren ( Gap, Blackmark, Exit-Sensor ) mit einem Wattestäbchen und ein wenig destilliertem Wasser.

Bei einem Defekt der Sensoren müssen die defekten ausgetauscht werden.

Bei Fragen oder Hilfestellung melden Sie sich unter der 02361/97923170 oder der [support@karley.eu](mailto:support@karley.eu)

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet

Sollten Sie weitere Informationen über der VP-Serie benötigen dann schauen Sie einmal auf [www.karley.eu](http://www.karley.eu) oder senden Sie eine Mail an die [Info@karley.eu](mailto:Info@karley.eu)

Eindeutige ID: #1332

Verfasser: SupportM

Letzte Änderung: 2020-08-12 12:06