

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet

### Mech Error 02 beim VP600/VP700/VP750

Der Mech Error 02 bedeutet das die Service Station verklemmt ist und sich nicht selbstständig mehr bewegen kann.

Für diesen Mech Error kann es mehrere Gründe geben.

1. Möglichkeit: Service Station ist verklemmt, weil beim Erstbetrieb nicht alle Transportsicherungen entfernt wurden. Meistens wird hier der Kartonstreifen vergessen zu entfernen.

Lösung: Entfernen Sie diesen Papstreifen aus dem Drucker und schalten Sie den Drucker neu ein.

2. Möglichkeit : Beim Transport des VP600/VP700/VP750 kann sich die Service Station verschoben haben.

Lösung: Entfernen Sie die Service Station Manuell und setzen Sie sie wieder korrekt ein, achten Sie darauf das die Service Station richtig ausgerichtet wird. Wie Sie die Service Station Manuell entfernen schauen Sie bitte unter folgendem FAQ: [https://kb.karley.de/index.php?solution\\_id=1266](https://kb.karley.de/index.php?solution_id=1266)

3. Möglichkeit: Die Sensoren die für die Positionierung der Service Station zuständig sind können Verschmutzt sein.

Lösung: Entfernen Sie die Service Station und reinigen Sie die Sensoren.

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet

4. Möglichkeit: Ein defekt an der Service Station liegt vor.

Lösung: Ersetzen Sie die Service Station .

Sollten Sie weitere Fragen zu den Mech Errors haben wenden Sie sich an die [Support@karley.eu](mailto:Support@karley.eu) oder unter folgender Rufnummer 0236197923170

Weitere Informationen zu der VP-Serie finden Sie unter [www.karley.de](http://www.karley.de) oder senden Sie uns eine Mail an die [Info@karley.eu](mailto:Info@karley.eu)

Eindeutige ID: #1333

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 11:31